

SICUREZZA PERSONALE

• Maschera per polveri classe P3



• Protezione acustica



• Occhiali di protezione



• Tuta riutilizzabile



• Guanti di sicurezza



Difetti del punto di carteggiatura



- Denib con disco con supporto in film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grado 3000 su strumento denib.



Dischi 466LA Trizact™ A5 3000



Mini levigatrice orbitale 3M™, pressione dell'aria



- Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 6000, 75mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 6000, 75mm



Festool LEX 3 77 Festool IAS-Adapter per Lex 2/3

Difetti dell'area di carteggiatura



- Carteggiare l'area con il disco abrasivo con film di finitura Purple 3M™ Hookit™ 260L, grana P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interfaccia spugnosa Festool



- Carteggiare l'area con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 3000, 150mm su levigatrice orbitale.
- Rifinire la superficie con il disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 443SA, grana 6000, 150 mm su levigatrice orbitale.



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 3000, 150mm



Disco di finitura fine 3M™ Trizact™ 6000, 150 mm

Passaggio di lucidatura



- Versare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme su un tampone in spugna verde sulla lucidatrice rotativa.
 - Lucidare in sovrapposizione con velocità rotativa: 600-1400 rpm
 - Durante la lucidatura, cercare sempre di mantenere l'interfaccia piatta sulla superficie per evitare rimbalzi. Ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura per consentire una facile pulizia.
- Nota: Più morbido è lo strato, più bassi dovranno essere temperatura e giri al minuto.



3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme



Tampone di lucidatura verde piatto a doppia faccia 3M™ Perfect-It™ a connessione rapida



Tampone di lucidatura verde ondulato a doppia faccia con connessione rapida 3M™ Perfect-It™



Panno 3M™ ad alte prestazioni



Festool SHINEX RAP 150

Controllo



- Se i segni di carteggiatura del primo passaggio di lucidatura dovessero ancora essere visibili dopo aver controllato la superficie, ripetere il passaggio di lucidatura!
- Nota: È importante assicurarsi di rimuovere tutti i segni di carteggiatura in questa fase, al fine di evitare che ricompaiano al termine del processo di lucidatura.



Spray di finitura 3M™ Perfect-It™



Panno professionale 3M™

Fase di lucidatura fine



- Sostituire il tampone con uno giallo e applicare una piccola quantità di pasta abrasiva 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus sul tampone.
- Lucidare l'area e la zona circostante in sovrapposizione con velocità rotativa 600-1400 rpm
- Elaborazione: mantenere il tampone di lucidatura perfettamente in piano sulla superficie per una finitura lucida, ridurre la pressione verso la fine della fase di lucidatura.
- Pulire ed ispezionare l'area; sulla maggior parte dei colori la finitura è brillante.



3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS



Tampone di lucidatura giallo ondulato a doppia faccia con connessione rapida 3M™ Perfect-It™



Panno 3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni

Rimozione di aloni (Opzionale)



- Aggiungi 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE sul tampone in spugna blu sulla lucidatrice rotativa.
 - Elaborazione: - lucidare a velocità ridotta - muoversi in sovrapposizione coprendo generosamente l'intera area.
 - Rimuovere i residui di lucidatura con il panno extra-morbido 3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni Ultrafina per evitare di generare nuovi micro graffi sulla superficie.
- Suggerimento: Mantenere sempre bagnata la schiuma di lucidatura (usando il lucido), in quanto ciò fornisce un rivestimento di lucido più uniforme sulla superficie e impedisce la generazione di micro graffi da parte dell'interfaccia di essiccazione.



3M™ Perfect-it™ Ultrafina SE



Tampone di lucidatura blu ondulato a doppia faccia con connessione rapida 3M™ Perfect-It™



Panno 3M™ Perfect-It™ ad alte prestazioni